

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| 分类/Classification | <input type="checkbox"/> tDS | <input type="checkbox"/> tGW | <input type="checkbox"/> PETL/tET/tPET | <input type="checkbox"/> DS/PDS/PPDS | <input checked="" type="checkbox"/> TouchPAD |
| | <input type="checkbox"/> I/O Card | <input type="checkbox"/> VXC Card | <input type="checkbox"/> VxComm | <input type="checkbox"/> Other | |
| 作者/Author | Mike Chou | 日期/Date | 2020-03-20 | 编号/NO. | FAQ038 |


问题: 当 TouchPAD 开机后无画面时该怎么办?

答: 有许多原因可能会导致此现象。下面我们列出了几个最有可能的情况来帮助你解决这个问题。

1. HMIWorks 专案型号与 TouchPAD 型号不符。

请检察“专案”→“项目组态设定”内“TouchPAD 类别”是否正确。

注意: 更改 TouchPAD 类别后需要重新编译项目才会正确套用。

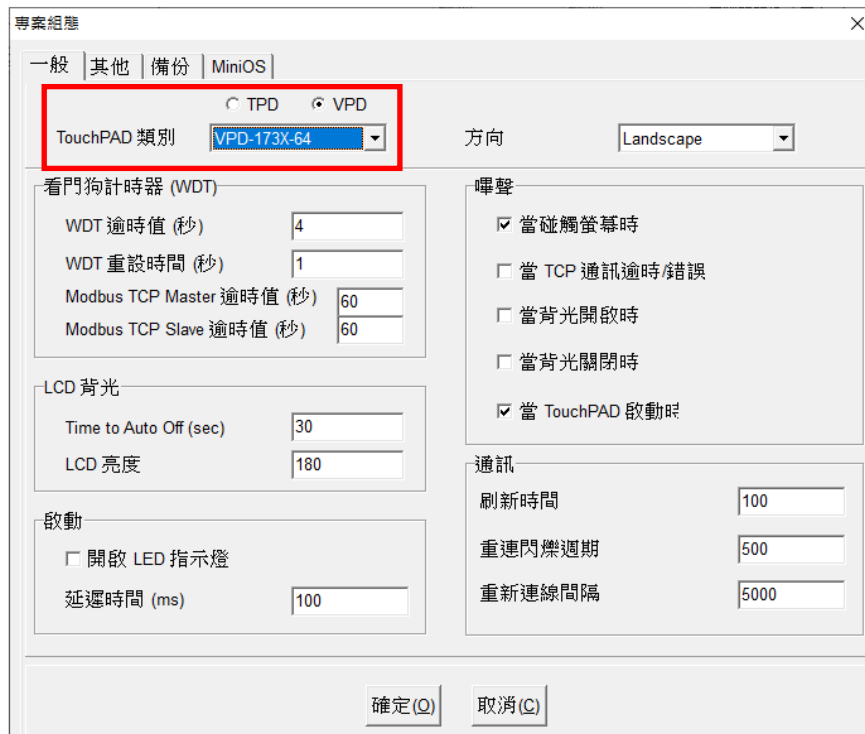

2. HMIWorks 专案中途下载失败。

请重新下载项目，并确认项目有完整下载(100%)。

若您使用 USB 下载项目，可以尝试改变计算机的 USB 接口，或是换一台计算机尝试。


3. 若您的 TouchPAD 型号为下列模块，可能 MiniOS8 与 HMIWorks 版本不匹配。

适用型号:

- | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> TPD-280U | <input checked="" type="checkbox"/> TPD-283U |
| <input checked="" type="checkbox"/> TPD-430(-EU) | <input checked="" type="checkbox"/> TPD-433(-EU) |
| <input checked="" type="checkbox"/> TPD-432F | <input checked="" type="checkbox"/> TPD-433F |
| <input checked="" type="checkbox"/> VPD-130(N) | <input checked="" type="checkbox"/> VPD-132(N) |
| <input checked="" type="checkbox"/> VPD-133(N) | <input checked="" type="checkbox"/> VPD-142(N) |
| <input checked="" type="checkbox"/> VPD-143(N) | |

请重新下载 MiniOS8，为了确保为 HMIworks 所匹配的版本，请使用 HMIWorks 内建的 MiniOS8 更新选项，步骤如下：


- 把 TouchPAD 的旋转开关设置为“1” (更新OS模式)。
- 用 USB 的下载线连接计算机及 TouchPAD 。
- 将 TouchPAD 断电后重开，此时屏幕为空白。
- 开启即将下载到 TouchPAD 的 HMIWorks 项目。
- 确认“项目组态”内“TouchPAD 类别”是否正确。

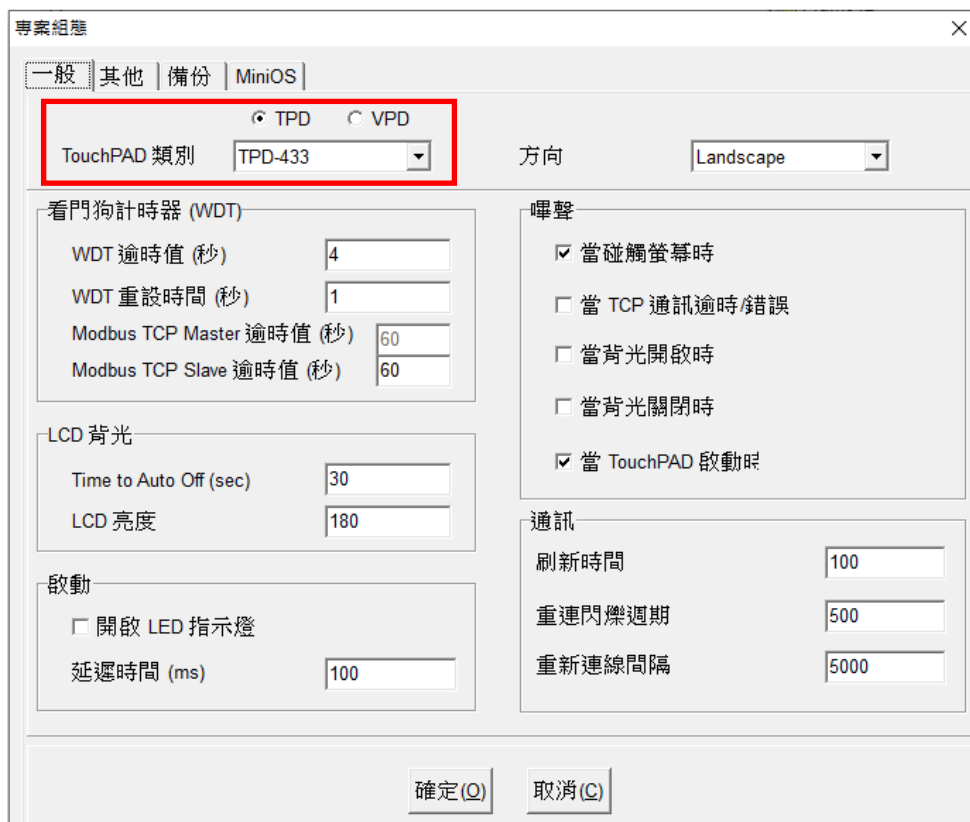


- f. 在“工具(T)”选单内点选“更新 MiniOS8”选项。



- g. 点击“更新 (U)”按钮后将跳出提醒窗口，点击“OK”按钮开始更新 MiniOS8。

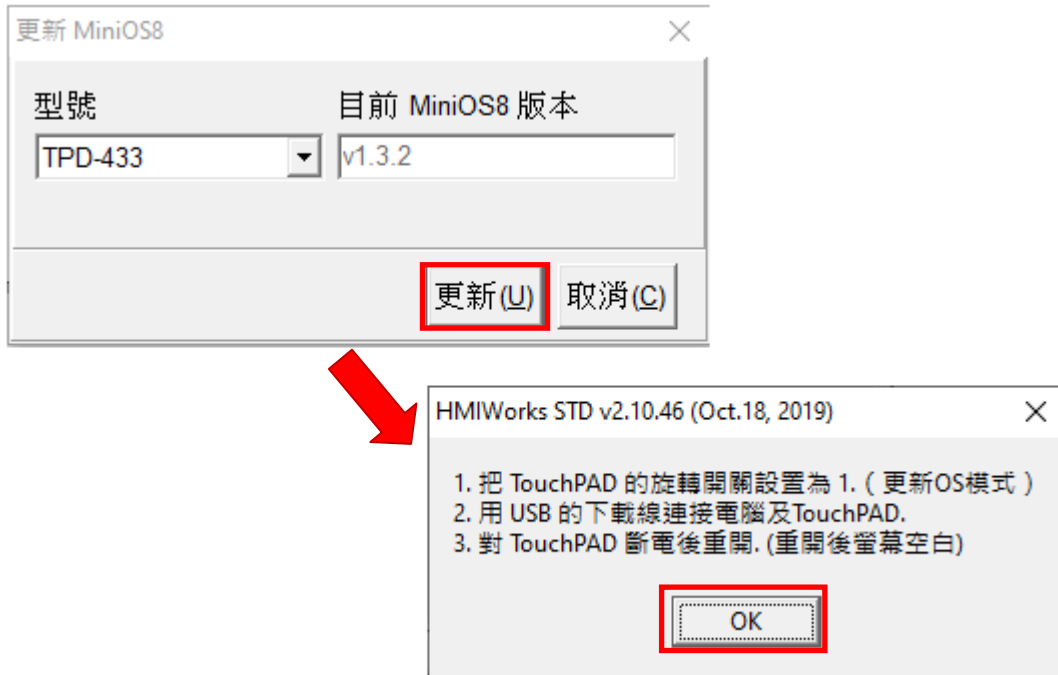

- h. 更新完成后，调整旋转开关再次尝试。

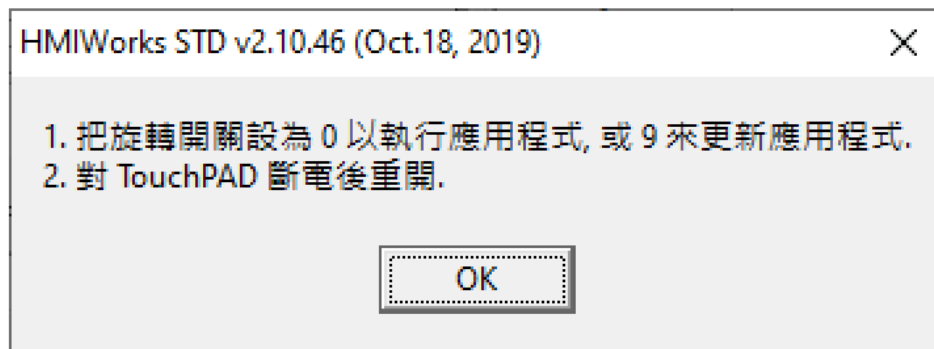

4. 如果以上方法无效，请返厂维修。 service@icpdas.com 来信询问。